

# پیش بینی مشخصه های حالت دائم سیستم فتوولتایی پمپاژ آب

سید مرتضی سقائیان نژاد\* و فرزاد فرهمند\*\*

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۱۳۷۴/۹/۱۸ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۷۵/۵/۹)

چکیده - در این مقاله مشخصه های عملکرد حالت دائم موتورهای DC مختلف (شنت، سری و تحریک جداگانه) پیش بینی می شود که به یک پمپ گریز از مرکز متصل بوده که از طریق یک مبدل کاهنده یا افزاینده یا کاک از ژنراتور فتوولتایی (خورشیدی) تغذیه می شود. فرض بر این است که از باتریهای ذخیره کننده انرژی استفاده نمی شود و لازم است بیشترین بهره برداری از سیستم به عمل آید. به عبارت دیگر با حداکثر کردن سرعت، بیشترین آب پمپاژ شود. ثابت می شود اگر بیشترین بهره برداری با تنظیم ضریب کار مبدل صورت پذیرد مفهومهای بیشترین بهره برداری و کشیدن توان حداکثر ژنراتور خورشیدی معادل خواهد شد. به این ترتیب از مبدل به عنوان یک ردگیر قله توان استفاده شده است. تنها در موتور تحریک جداگانه هنگامی که ضریب کار مبدل ثابت نگه داشته شود و بهره برداری حداکثر با تنظیم جریان تحریک به دست می آید، دو مفهوم متمایز می شوند. اضافه بر این در موتورهای سری و شنت و در بیشترین حالات موتور تحریک جداگانه با جریان تحریک ثابت با فرض کشیدن توان حداکثر از ژنراتور، بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور نیز حداکثر می شود.

## Steady-State Performance Characteristics of Photovoltaic System Coupled with a Centrifugal Water Pump


S. M. Saghaian and F. Farahmand

Department of Electrical Engineering, Isfahan University of Technology

**ABSTRACT-** In this article our objective is to obtain steady state characteristics of shunt, series, and separately excited DC motors coupled with a centrifugal water pump supplied through a step-up, step-down, and cuk converter from a photovoltaic generator. We assume that there are no storage batteries and, of course, the system must operate on maximum utilization; i.e. maximum water must be pumped. It is proven that if maximum utilization is obtained by duty ratio tuning, system utilization maximization and generator peak power tracking will be equal. Thus, a DC/DC converter is used as a peak power tracker. However, a single exception exists in the case of separately excited motors operated in constant converter duty ratio and tuned excitation for maximum utilization. In this case, system utilization maximization and generator peak power tracking will be different. In addition, with the assumption of generator peak power tracking, as in the case of shunt and series motors, system efficiency relative to generator terminals will also be maximized.

\* استادیار \*\* کارشناسی ارشد

			$\frac{Ra}{M^2_{af} I_f^2}$	A
ژنراتور فتوولتایی کل گشتاور اتلافی در موتور - پمپ	$T_1$	جریان نوری ژنراتور فتولتایی	$I_{ph}$	برابر با $\frac{Ra}{M^2_{af} I_f^2}$
کل گشتاور خروجی DC موتور	$T_m$	جریان ژنراتور فتوولتایی ضریب کار مبدل	$I_{pv}$	a
گشتاور مفید پمپ DC ولتاژ آرمیچر موتور	$T_p$	القایدگی متقابل آرمیچر و تحریک	K	مبدل
ولتاژ رودی مبدل ولتاژ خروجی مبدل	$V_a$	موتور شنت	$M_{af}$	دیود در مدار معادل
ولتاژ ژنراتور فتولتایی در توان حداکثر	$V_{ci}$	بازده سیستم نسبت	R	ژنراتور فتوولتایی
ولتاژ خروجی ژنراتور فتولتایی در توان حداکثر	$V_{co}$	به ترمینالهای ژنراتور	DC	جریان آرمیچر موتور
ولتاژ ژنراتور فتولتایی در توان حداکثر	$V_{mp}$	فتولتایی		جریان ورودی مبدل
ولتاژ ژنراتور فتوولتایی معادل در توان حداکثر	$V'_{mp}$	مقاآمت آرمیچر موتور DC شنت	$R_s$	جریان خروجی مبدل
ولتاژ ژنراتور فتوولتایی ولتاژ ژنراتور فتوولتایی ولتاژ گرمایی ژنراتور فتولتایی	$V_{pv}$	مقاآمت تحریک موتور DC شنت و	$R_f$	جریان تحریکی موتور
سرعت دورانی در موتور - پمپ	$V_T$	تحریک جداگانه		جریان ژنراتور
	$\omega$	بازده حداکثر سیستم	$R_{ma}$	حداکثر فتوولتایی معادل در توان
		نسبت به ترمینالهای		جریان اشبع
		ژنراتور فتوولتایی		معکوس ژنراتور
		مقاآمت داخلی		فتولتایی

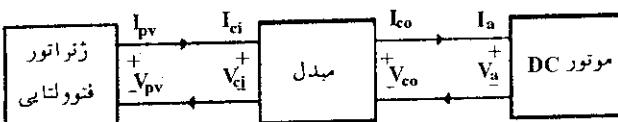


شکل ۱- شماتیک سیستم

ترتیب مبدل همچون یک ردگیر قله توان عمل می‌کند و مشخصه موتور - پمپ را با منحنی توان حداکثر ژنراتور منطبق می‌کند. راه دیگری که در موتور تحریک جداگانه برای بھربرداری بهینه وجود دارد، تنظیم جریان تحریک است. در اینجا فرض براین است که تحریک از منبع جریان مستقلی تغذیه می‌شود و مبدل با ضریب کار ثابت همچنان بین ژنراتور و استاتور موتور قرار دارد.

در مرجع [۱] با استفاده از تغییر اتصالات سری - موازی مازولهای ژنراتور به بھربرداری بیشتر از سیستمی متشكل از ژنراتور خورشیدی، باتریهای ذخیره کننده انرژی و بار اهمی پرداخته است. مرجع [۲] مطالعه ای است درباره مشخصه های حالت دائم و راه اندازی انواع مختلف موتورهای DC و پمپهای آب که مستقیماً به ژنراتور فتوولتایی متصل شوند. در مرجع [۳] انطباق موتورهای DC با ژنراتور برای حداکثر انرژی مکانیکی ناخالص روزانه و در مرجع [۴] عملکرد بارهایی که با منابع خورشیدی جداگانه یا با یک

## ۱- مقدمه

هزینه بالای تبدیل انرژی خورشیدی به برق ایجاد می‌کند که استفاده کننده بیشترین بھربرداری را از ژنراتور فتوولتایی به عمل آورد. برای یک سیستم خورشیدی پمپ آب، بھربرداری بیشتر به مفهوم دبی و پمپ آب بیشتر است که این منظور با سرعت بیشتر موtor - پمپ، در هر سطح تابش میسر می‌شود. برای رسیدن به این هدف یک راه، عوض کردن اتصالات سری - موازی مازولهای درون آرایه ای ژنراتور است. در این صورت مشخصه ژنراتور در هر سطح تابش چنان تغییر می‌یابد که بیشترین سرعت به موtor - پمپ داده شود. مشکل عمده این روش احتیاج به یک ژنراتور خورشیدی با قابلیت بالا در تغییر ساختار است. مسئله دیگر آن ناپیوستگی و وجود سطوحهای کوانتیده در گرفتن سرعت حداکثر برحسب تغییرات تابش است. راه بهتر در بھربرداری بهینه از چنین سیستمی استفاده از یک مبدل DC/DC به عنوان واسطه ای بین موtor - پمپ و ژنراتور خورشیدی است (شکل ۱)، تا با کنترل ضریب کار مبدل، سرعت موtor - پمپ در هر تابشی حداکثر شود. در بخشها آتی ثابت می‌شود هنگامی که موtor از نوع تحریک جداگانه با جریان تحریک ثابت یا شنت یا سری باشد، مفهومهای بھربرداری بهینه و کشیدن توان حداکثر از ژنراتور معادل خواهد شد. به این

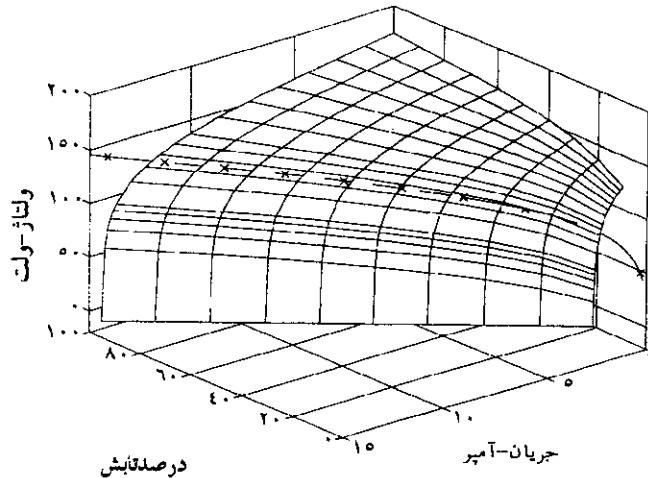

شکل ۲- مشخصه ژنراتور فتوولتایی و منحنی توان حداکثر :

$$V_{pv} = V_T \ln \left[ \frac{I_{ph} - I_{pv}}{I_s} + 1 \right] - R_s I_{pv} \quad (1)$$

$I_{ph}$  به نام جریان نوری متناسب با مقدار تابش نور بر ژنراتور است و مقدار آن برای ۱۰۰٪ تابش معادل با  $1 \text{ Kw/m}^2$  ۱ جز پارامترهای ژنراتور خورشیدی است. شکل (۳) مشخصه-I-V ژنراتور مورد بحث در این مقاله را همراه با منحنی توان حداکثرش که از رابطه (۲) به دست می‌آید نشان می‌دهد.


$$\frac{d(v_{pv} I_{pv})}{d I_{pv}} = V_T \left[ \ln \left[ \frac{I_{ph} - I_{mp}}{I_s} + 1 \right] - \frac{I_{mp}}{I_{ph} + I_s - I_{mp}} \right] - 2R_s I_{mp} = . \quad (2)$$

$$I_{pv} = I_{mp}$$

$$V_{pv} = V_{mp}$$

### ۳- مشخصه‌های ورودی - خروجی مبدلها

مبدلها در DC مشابه با ترانسفورماتورها، در توان ثابت سطح جریان و ولتاژ را طبق رابطهای (۳) و (۴) تغییر می‌دهند. بسته به نوع تغییری که مبدل در سطح ولتاژ ایجاد می‌کند سه نوع مبدل کاهنده، افزاینده و کاک داریم. در دو نوع اول تغییر سطح ولتاژ خروجی نسبت به ورودی همواره در یک جهت به ترتیب یا کاهش یا افزایش میسر است. ولی در نوع کاک می‌توانیم سطح ولتاژ

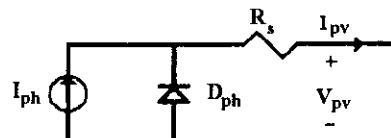

شکل ۲- مدار معادل ژنراتور فتوولتایی

منبع مشترک تغذیه شوند، مورد بحث قرار گرفته است. مرجع [۵] رفتار موتورهای DC مغناطیس دائم که پمپهای مختلفی را به گردش درمی‌آورند و با ژنراتور مشترکی تغذیه می‌شوند مورد تحقیق قرار داده است.

در مراجع [۶ و ۷] از یک مبدل افزاینده به عنوان ردگیر قله توان برای تغذیه یک موتور - پمپ DC شنت از ژنراتور خورشیدی استفاده شده است ولی در هر دو تناقض و اشتباهات فاحش وجود دارد، از جمله اینکه سرعت در تاریکی حداکثر است و با افزایش تابش کاهش می‌یابد!

در مرجع [۸] سعی شده است علاوه بر ارائه تحلیل درستی از سیستم مذکور در [۶ و ۷]، اثر مبدل‌های مختلف در رفتار حالت دائم نیز مطالعه شود. مرجع [۹] نیز از سیستم مشابه با سیستم مفروض در [۶ و ۷] استفاده کرده است جز اینکه موتور از نوع تحریک جداگانه است. این مرجع با درنظر گرفتن مبدل به صورت مداری خاص، معادلات دینامیکی درایو DC را به دست آورده و با ارائه نتایج آزمایش عملی و شبیه‌سازی برای منبع DC ثابت و گشتاور بار ثابت صحت معادلات را نشان داده است. در انتهای نیز یک روش نظری برای کنترل ضریب کار مبدل برای کشیدن توان حداکثر از ژنراتور ارائه شده است.

مقاله حاضر در ادامه و تکمیل کار مرجع [۸] است و سعی شده است تا برخلاف موارد مشابه (مانند [۶، ۷ و ۹]) که سیستم را در حالت خاص در نظر گرفته‌اند و بعضًا عاری از اشتباه نیستد کاملترین تحلیل برای بهره‌وری سیستم ژنراتور خورشیدی، مبدل و موتور - پمپ DC داده شود.

### ۲- مشخصه ژنراتور فتوولتایی

شکل (۲) و رابطه (۱) به عنوان مدل مناسبی برای تحلیل معمول ژنراتور خورشیدی در اختیار قرار می‌گیرند [۱۰ و ۱۱].

حالت موتوری  $V_a$  و  $I_f$  هر دو مثبتند پس باید عبارت داخل پرانتز نیز مثبت باشد و از آنجا رابطه (۱۵) حاصل می‌شود. به این معنا که سرعت موتور شنت هیچ گاه از  $M_{af} / R_f$  بزرگتر نمی‌شود.

$$I_f = \frac{V_a}{R_f} \quad (۱۳)$$

$$V_a (1 - \frac{M_{af}}{R_f} \omega) = R_a I_a \quad (۱۴)$$

$$\omega < \frac{R_f}{M_{af}} \quad (۱۵)$$

رابطه (۱۶) از ترکیب رابطه‌های (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) به دست می‌آید که دو نکته در آن قابل توجه است: اول، طرف چپ یک تابع اکیداً صعودی از سرعت است، دوم، طرف راست تابعی خطی از توان ژنراتور است.

پس هرچه توان بیشتری از ژنراتور کشیده شود سرعت موتور پمپ بیشتر خواهد شد و این به مفهوم پمپ آب و بهره‌برداری بیشتر است. بیشترین بهره‌برداری در حداقل طرف راست رابطه (۱۶) یعنی در توان حداقل ژنراتور - رابطه (۱۷) - حاصل می‌آید.

$$0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} = \frac{M_{af}}{R_f} V_{pv} I_{pv} \quad (۱۶)$$

$$0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} = \frac{M_{af}}{R_f} V_{mp} I_{mp} \quad (۱۷)$$

با حل دستگاهی مشکل از رابطه‌های (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۷) تمام متغیرهای موتور - پمپ شامل  $\omega$ ،  $T_m$ ،  $I_a$ ،  $V_a$  و  $I_f$  به دست می‌آید. تنها مجھول باقیمانده، ضریب کار  $K$ ، با استفاده از یکی از رابطه‌های (۶) و (۷) و رابطه (۵) قابل محاسبه است. توجه کنید که ضرایب کار منفی و بزرگتر از واحد جزو مجموعه جوابها نیستند. نتایج محاسبات برای سطوح مختلف تابش در شکلهای (۴) تا (۸) ارائه شده است. چنانچه از روند محاسباتی و شکلهای به دست آمده مشاهده می‌شود، اگر برای توان تحويلی از ژنراتور به موتور - پمپ تابعی مشخص بر حسب سطح تابش در نظر گرفته شود (یعنی طرف راست رابطه (۱۶) برای هر سطح تابش معین باشد مانند حالت بهره‌برداری بهینه و رابطه (۱۷)) متغیرهای موتور از نوع مبدل و ضریب کار آن مستقل خواهند شد. نوع مبدل تنها می‌تواند عملکرد سیستم را به سطوح تابش خاصی محدود کند. ضریب کار نیز نه یک متغیر مستقل بلکه یک متغیر وابسته است.

خروجی را نسبت به ورودی هم کاهش و هم افزایش دهیم. در هر مبدل ضریب کار  $K$  ای تعریف می‌شود که همیشه مثبت و کوچکتر از واحد است و طبق رابطه (۵) با نسبت جریان  $a$  در ارتباط است.

$$I_{co} = I_{ci} \cdot a \quad (۳)$$

$$V_{co} = V_{ci} / a \quad (۴)$$

$$K = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{مبدل کاهنده} \\ 1-a & \text{مبدل افزاینده} \\ \frac{1}{1+a} & \text{مبدل کاک} \end{cases} \quad (۵)$$

در مقاله حاضر ورودی مبدل به ژنراتور و خروجی آن به موتور متصل است (شکل ۱) لذا:

$$I_a = I_{pv} \cdot a \quad (۶)$$

$$V_a = V_{pv} / a \quad (۷)$$

#### ۴- مشخصه پمپ و موتور DC

پمپ در نظر گرفته شده از نوع گریز از مرکز است که گشتاور مفیدی مطابق با رابطه (۸) دارد. کل گشتاور اتلافی مجموعه نیز از رابطه (۹) به دست می‌آید. بنابراین موتور باید گشتاور  $T_m$  برابر با رابطه (۱۰) را تولید کند.

$$T_p = 0.001 \omega^{1/8} \quad (۸)$$

$$T_l = 0.5 + 0.004 \omega \quad (۹)$$

$$T_m = T_l + T_p = 0.5 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8} \quad (۱۰)$$


صرف نظر از نوع موتور، در حالت دائم رابطه‌های زیر نیز بین متغیرهای موتور DC برقرار است.

$$V_a = M_{af} I_f \omega + R_a I_a \quad (۱۱)$$


$$T_m = M_{af} I_f I_a \quad (۱۲)$$

#### ۵- مشخصه‌های حالت دائم سیستم با موتور شنت


در موتور شنت جریان تحریک از رابطه (۱۳) به دست می‌آید که همراه با رابطه (۱۱) رابطه (۱۴) را نتیجه می‌دهد. در رابطه اخیر در

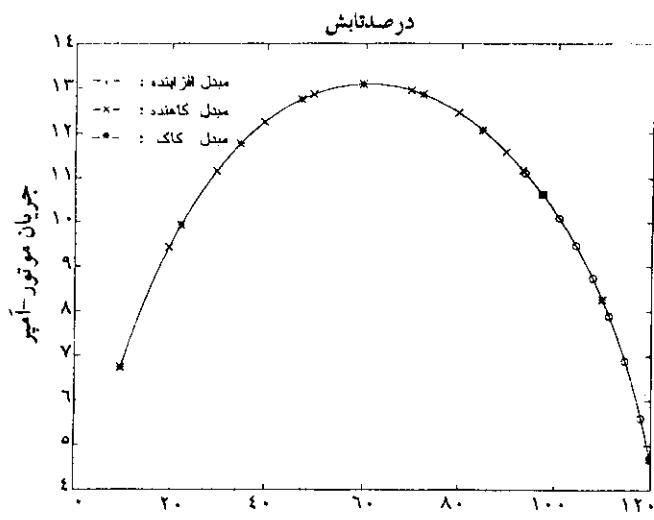


شکل ۶- جریان موتور شنت بر حسب تابش

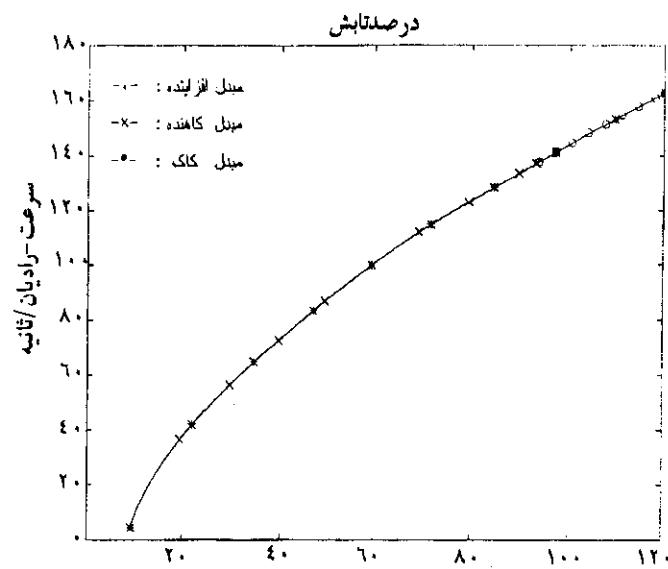

شکل ۴- سرعت موتور شنت بر حسب تابش

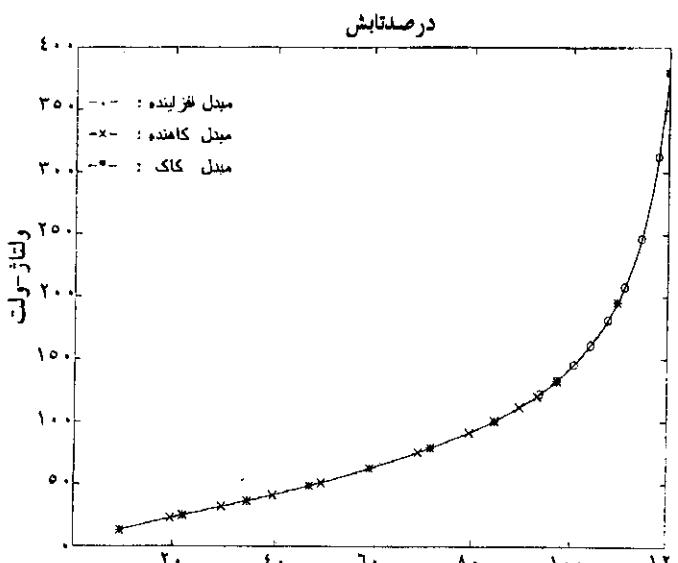

شکل ۷- ولتاژ موتور شنت بر حسب تابش

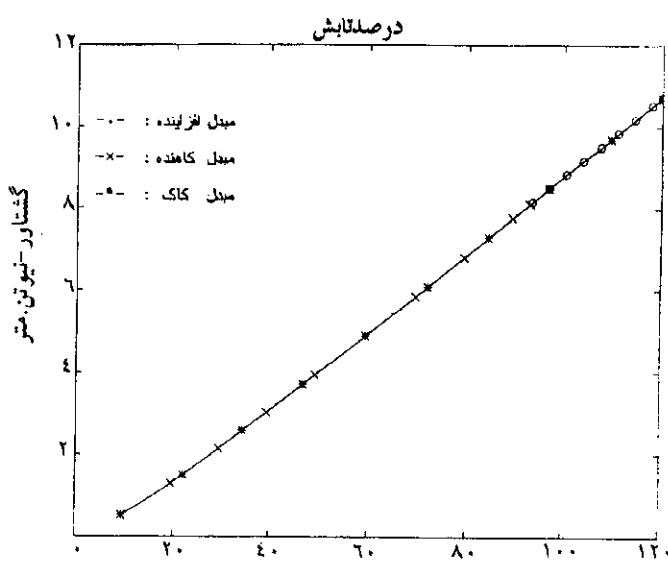


شکل ۵- گشتاور موتور شنت بر حسب تابش

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0.001 M_{af} / R_f \omega^{2/8}}{0.05 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8}} \quad (18)$$


$$R_{max} = \frac{0.001 (R_f / M_{af})^{1/8}}{0.05 + 0.004 R_f / M_{af} + 0.001 (R_f / M_{af})^{1/8}} \quad (19)$$

از شکلهای (۴) تا (۹) می‌توان دید که مبدل‌های کاهنده و افزاینده در مجموع مکمل هستند و مجموعاً مانند مبدل کاک عمل می‌کنند در حالی که هیچ‌کدام به تهایی نمی‌تواند به گستردگی مبدل کاک


شکل (۹) نیز بازده کل سیستم را نسبت به ترمینالهای ژنراتور که از رابطه (۱۸) محاسبه می‌شود نشان می‌دهد. طرف راست رابطه اخیر یک تابع اکیداً صعودی نسبت به سرعت است لذا با حداکثر کردن سرعت، بازده نیز حداکثر می‌شود. از طرفی طبق رابطه (۱۵) بازده در هیچ حالتی بیشتر از  $R_{max}$  رابطه (۱۹) نخواهد شد که در اینجا ۰/۹ است.

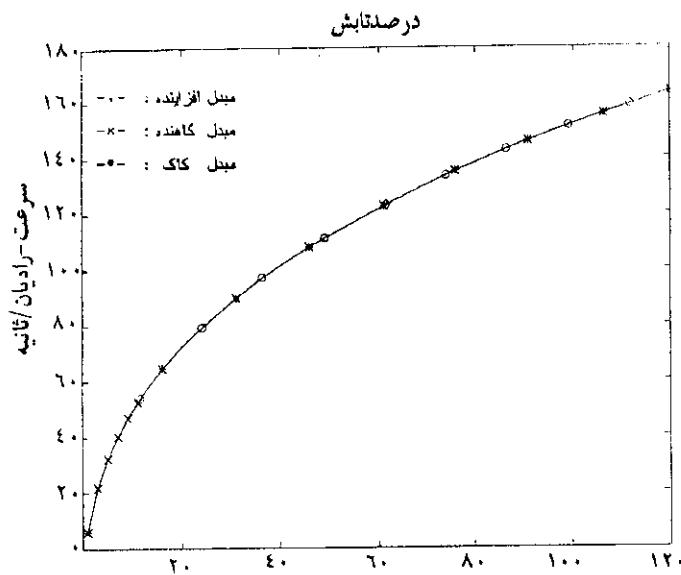


شکل ۱۰- سرعت موتور سری بر حسب تابش

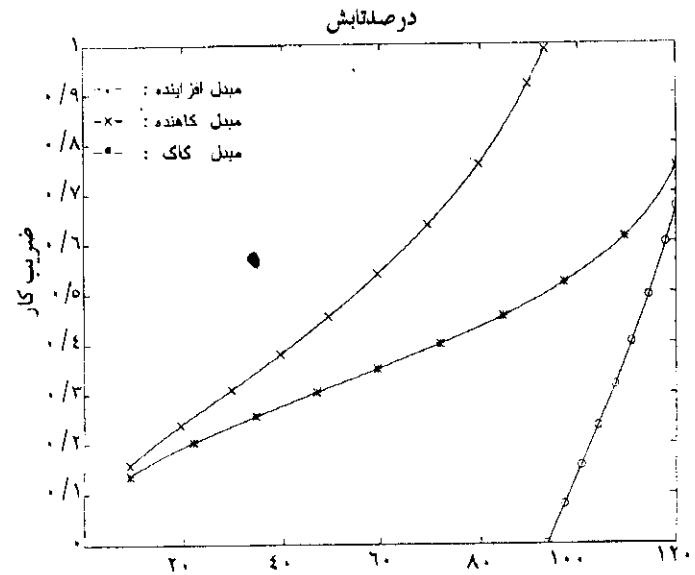

شکل ۸- ضریب کار مدلها بر حسب تابش برای موتور شنت

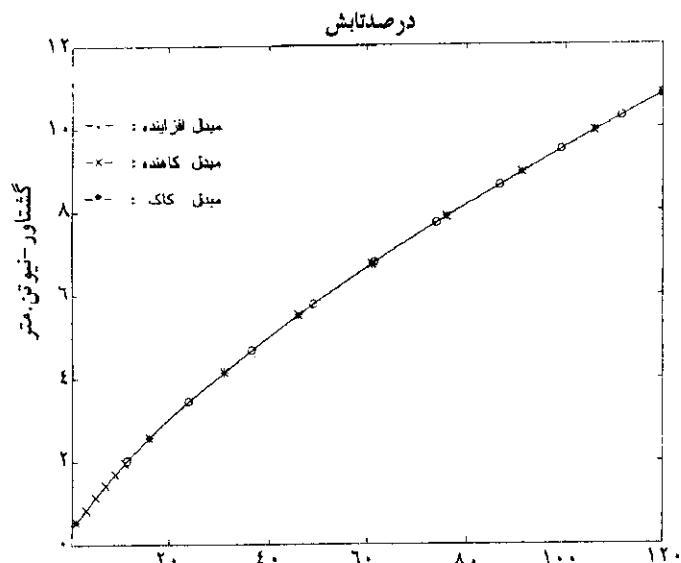

شکل ۱۱- گشتاور موتور سری بر حسب تابش

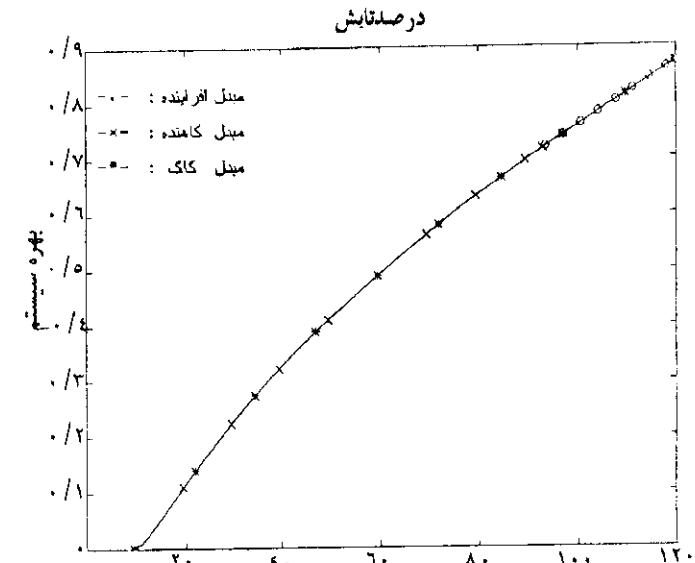

شکل ۹- بهره سیستم بر حسب تابش برای موتور شنت

جریان تحریک و آرمیچر برابرند یعنی

$$I_f = I_a \quad (20)$$


از این لحاظ

سطوح مختلف تابش را پوشش دهد. لذا مدل کاک بهترین انتخاب در بین مدلهاست. مرز مشترک مدل‌های کاهنده و افزاینده نیز در محل تلاقی مشخصه-I-V موتور-پمپ با منحنی توان حداقل‌ژنراتور قرار دارد.


$$(0.05 + 0.004\omega + 0.001\omega^{1/8})(M_{af} \omega + R_a) = M_{af} V_{pv} I_{pv} \quad (21)$$

#### ۶- مشخصه‌های حالت دائم سیستم با موتور سری


در موتور سری  $R_a$  به عنوان مقاومت دوسر ترمینالهای موتور شامل مقاومت تحریک و آرمیچر در نظر گرفته شده است. به علاوه

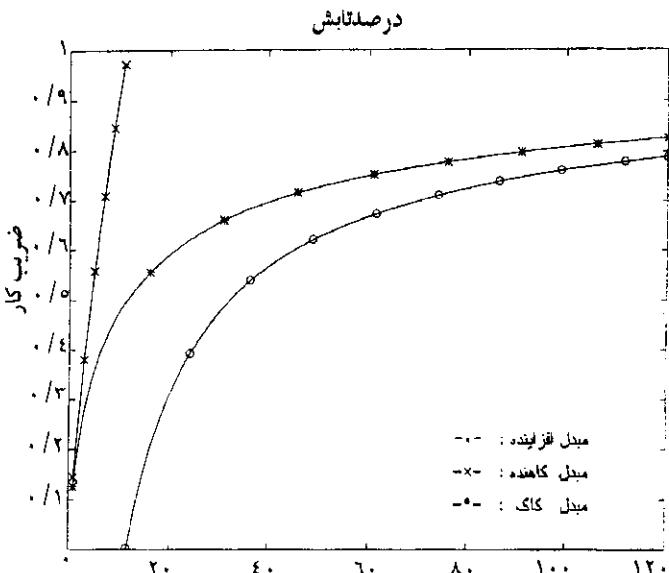


شکل ۱۴ - ضریب کار مبدلها بر حسب سری برای موتور شنت

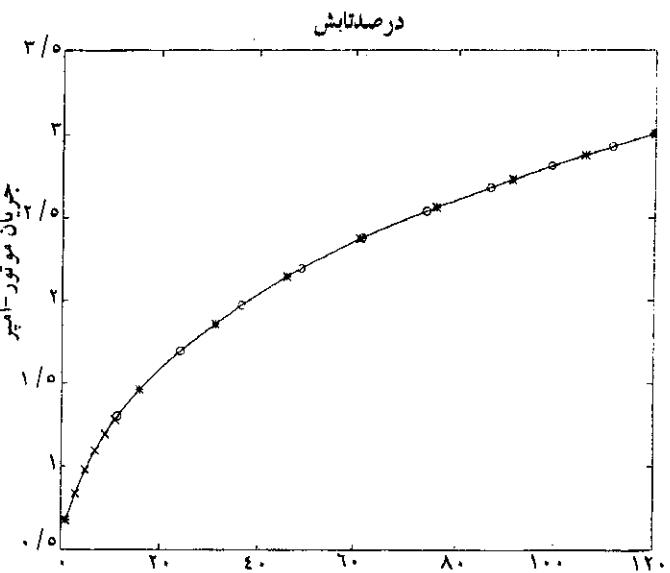

شکل ۱۲ - جریان موتور سری بر حسب تابش

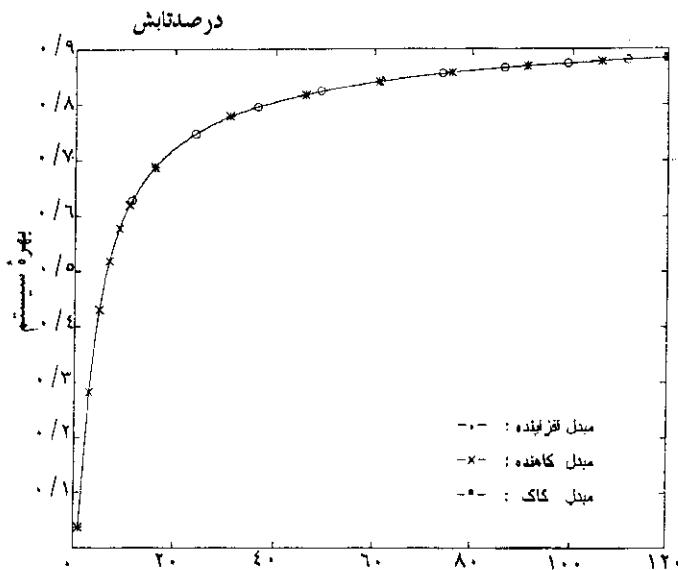

شکل ۱۵ - بهره سیستم بر حسب تابش برای موتور سری

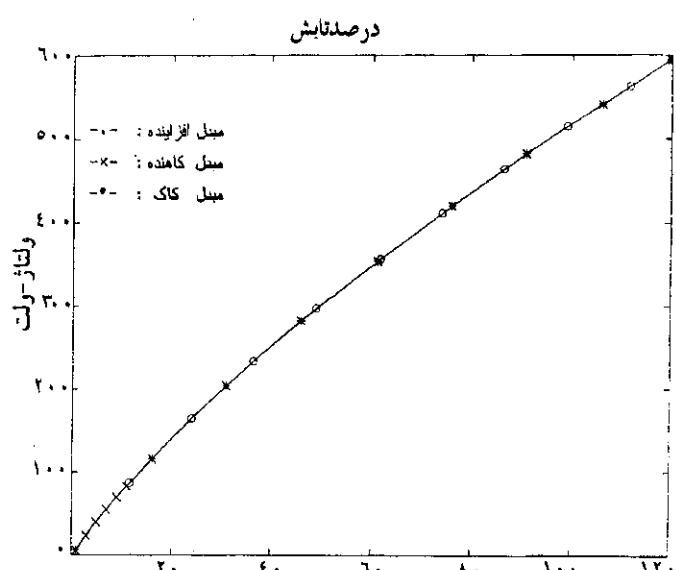

شکل ۱۳ - ولتاژ موتور سری بر حسب تابش

تابش را که از دستگاهی شامل رابطه های (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۲۰) و (۲۲) به دست آمدند نشان می دهند. در شکل (۱۴) ضریب کار مبدلها و در شکل (۱۵) نیز بازده که از

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0.001 M_{af} \omega^{1/8}}{(0.05 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8})(M_{af} \omega + R_a)} \quad (23)$$


محاسبه می شود ارائه شده است. نتایج و نکات مذکور در مورد

که از ترکیب رابطه های (۶) و (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۲۰) به دست آمده است. در رابطه (۲۱) نیز همان نکات مربوط به رابطه (۱۶) برقرار است. پس در موتور سری نیز بیشترین بهره برداری در بیشترین توان ژنراتور به دست می آید یعنی رابطه (۲۲).


$$(0.05 + 0.004 \omega + 0.001 \omega^{1/8})(M_{af} \omega + R_a) = M_{af} V_{mp} I_{mp} \quad (22)$$

شکل های (۱۰) تا (۱۳) تغییرات متغیرهای موتور - پمپ بر حسب

مبدل و ضریب کار آن و بازده سیستم برای موتور شنت در اینجا نیز مصدق دارد.

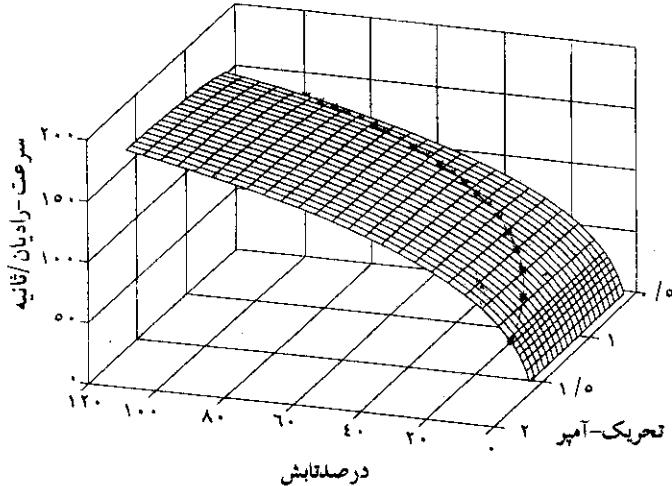

شکل ۱۶- سرعت موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-

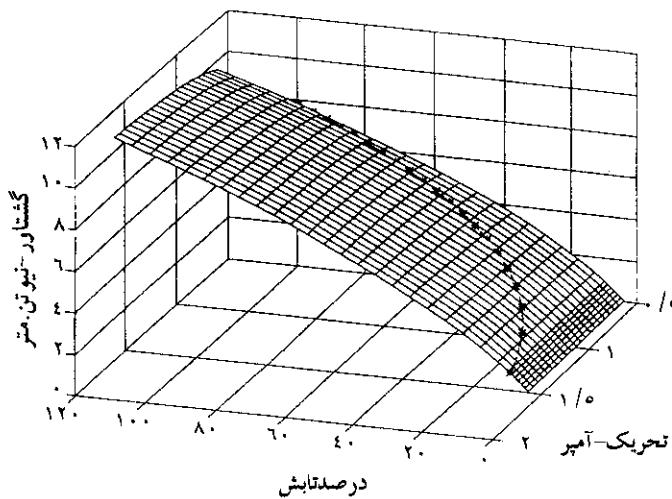

شکل ۱۷- گشتاور موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-

به ترتیب با سطوح عملکرد، مبدل‌های کاهنده یا افزاینده را به کل سطوح گسترش داد در حالی که دیگری عملاً در هیچ سطح تابشی کار نکند. شکل‌های (۱۶) تا (۲۰) متغیرهای سیستم را برای مقادیر مختلف تابش و جریان تحریک در انواع مبدل‌ها و شکل‌های (۲۱) بازده را که از رابطه (۲۶) حساب می‌شود ارائه می‌دهند. جز در شکل‌های (۲۰) در این شکل‌ها نیم سطحی که در جهت افزایش تابش قبل از علامت - \* - تشکیل می‌شود مربوط به مبدل کاهنده، بعد از آن مربوط به مبدل افزاینده و در کل مربوط به مبدل کاک است.

## ۷- مشخصه‌های حالت دائم سیستم با موتور تحریک جداگانه

در موتور تحریک جداگانه به دو صورت می‌توان بهره‌برداری را به حداقل رساند. یکی با استفاده از واسطه مبدل و دیگری با تنظیم جریان تحریک. برای عمومیت بخشنیدن به مسئله فرض می‌شود که در حالت دوم نیز مبدل کماکان بین ژنراتور و آرمیجر به کار خود ادامه می‌دهد.

### الف) جریان تحریک ثابت و بهره‌برداری بهینه با تنظیم ضریب کار مبدل


با مشخص بودن  $I_p$  می‌توان رابطه (۲۴) را به دست آورد که مشابه با رابطه‌های (۱۶) و (۲۲) طرف چپ نسبت به سرعت تابعی اکیداً صعودی و طرف راست تابعی خطی از توان ژنراتور است. پس در اینجا نیز با کشیدن توان حداقل از ژنراتور، بهره‌برداری حداقل می‌شود و این یعنی رابطه (۲۵)

$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/0 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{pv} I_{pv} \quad (24)$$


$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2 = v_{mp} I_{mp} \quad (25)$$

به طریق مشابه با بخش‌های پیش و مستقل از مبدل و ضریب کار، متغیرهای موتور قابل محاسبه است. لذا نتایج مذکور در مورد موتور شنت درباره نوع مبدل و ضریب کار آن در این حالت نیز برقرار است به جز اینکه مرز بین مبدل کاهنده و افزاینده تابعی از جریان تحریک است. در جریان تحریک کوچک این مرز در سطوح تابش بالا قرار دارد و با افزایش تحریک به سطوح تابش پایینتر انتقال می‌یابد. با انتخاب تحریک در مقادیر کوچک یا بزرگ می‌توان


$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0/001\omega^{2/8}}{\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + A(0/0 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8})^2} \quad (26)$$

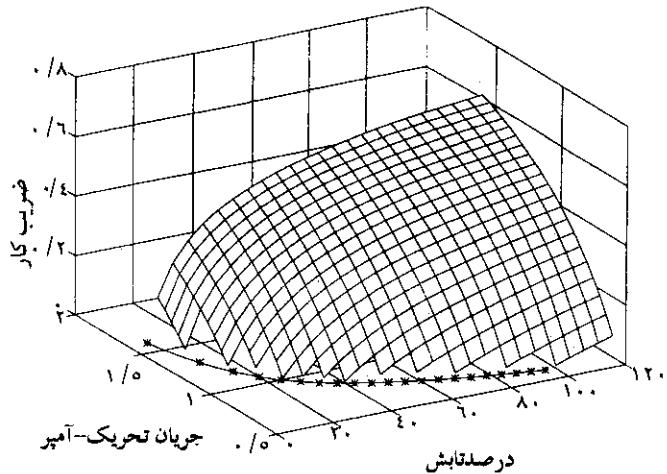


شکل ۲۰-الف ضریب کار مبدل افزاینده در موتور تحریک جداگانه و حد پایین آن: -۰-

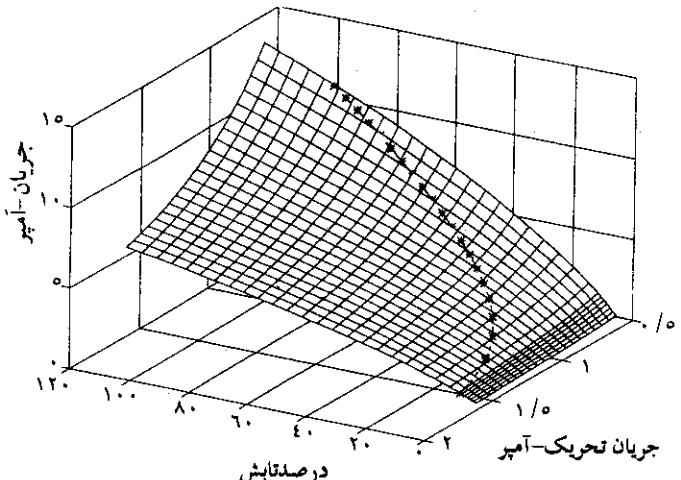

شکل ۱۸- جریان موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-

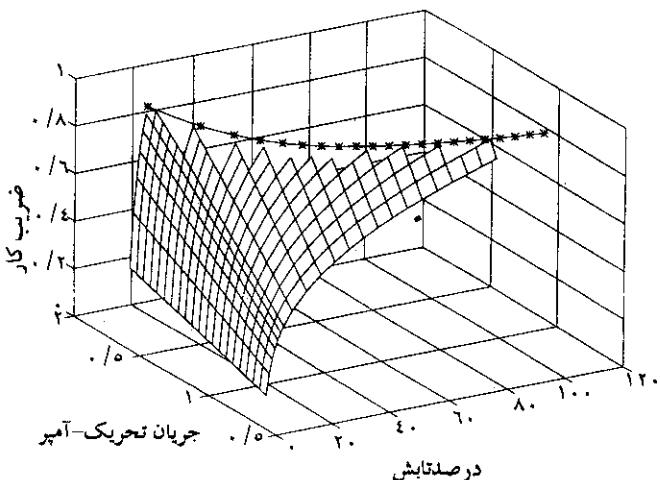

شکل ۲۰-ب ضریب کار مبدل کاهنده در موتور تحریک جداگانه و حد بالای آن: -۰-

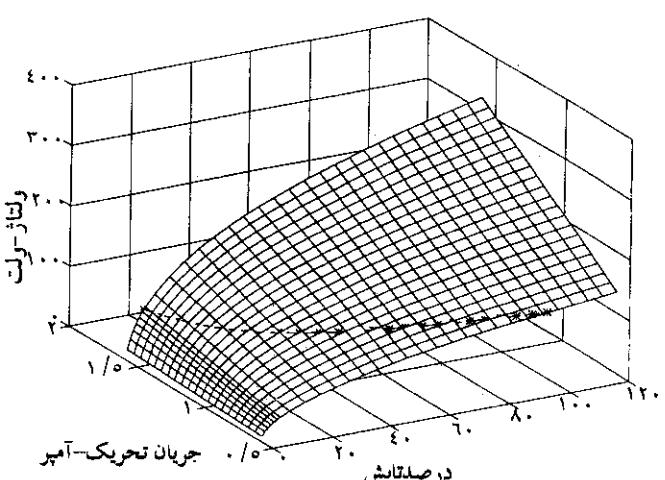


شکل ۱۹- ولتاژ موتور تحریک جداگانه همراه با مرز مبدل‌های افزاینده و کاهنده: -۰-


نباشد. در غیر این صورت مشابه با موتورهای شنت و سری باید حد اکثر کردن سرعت، بازده را تا می‌توان بالا برد. با این حال از شکل (۲۲) می‌توان دید که کاهش بازده بعد از حد اکثرش بسیار آرام صورت می‌گیرد لذا با فرض حد اکثر کردن سرعت، انحراف از بازده حد اکثر، زیاد نخواهد بود، اما با استثنی تا می‌توان  $I_a$  را بزرگ انتخاب کرد تا حد اکثر بازده افزایش یابد. به این صورت این امکان هست که عملاً سطوح عملکرد مبدل کاهنده بسیار محدود و سطوح عملکرد مبدل‌های کاک و افزاینده یکسان شود.

در اینجا برعکس دو موتور پیشین بازده بر حسب سرعت اکیداً صعودی نیست. مقدار حد اکثر و موقعیت آن نیز به  $A$  وابسته است شکل (۲۲). با افزایش  $A$  مقدار حد اکثر و سرعتی که در آن بازده حد اکثر است کاهش می‌یابد. در حالت ایده‌آل با صفر بودن  $A$  ( $I_a \leq M_{af}$ ) حد اکثر بازده یک است و در سرعت بینهایت قرار دارد و با بزرگ کردن  $A$  حتی می‌توان حد اکثر بازده و سرعت مربوط به آن را به حدود صفر کاهش داد.


این مسئله باعث می‌شود تا حد اکثر کردن بازده از بهره‌برداری بهینه منحرف شود. البته این انحراف از هنگامی است که بیشترین سرعت قابل دستیابی، از سرعتی که بازده در آن حد اکثر است کمتر

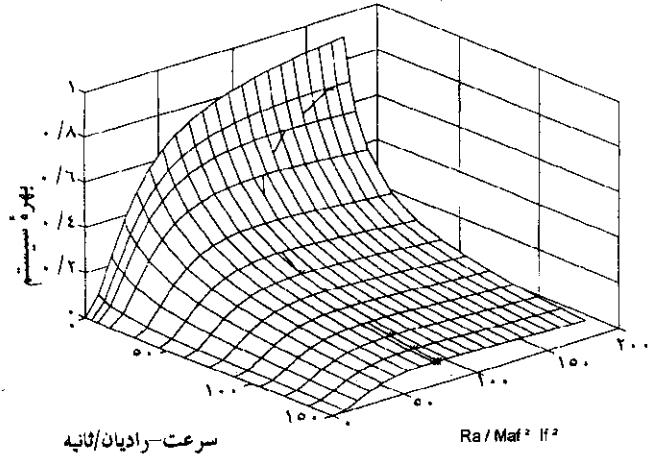

شکل ۲۲ - بهره میسته رموتور تحریک جداگانه کشور اند سرعت ثابت:-

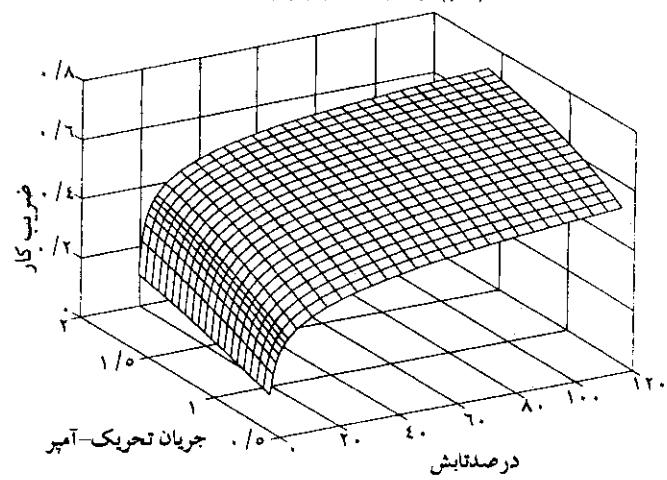

شکل ۲۰ - پ ضریب کار مبدل کاک در موتور تحریک جداگانه

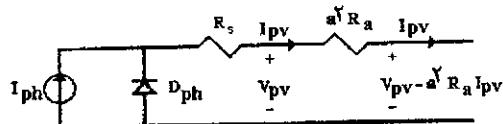

شکل ۲۳ - مدار معادل ژنراتور فتوولتایی همراه با مقاومت استاتور ارجاع شده به طرف ژنراتور

$V'_{mp}$  اضافه شده است. رابطه های (۲۸) و (۲۹) ارتباط بین  $V'_{mp}$  و  $I'_{mp}$  ای ژنراتور معادل و ولتاژ و جریان ژنراتور اصلی را نشان می دهند.


$$\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) = (V_{pv} - a^T R_a I_{pv}) I_{pv} \quad (27)$$

$$V_{pv} = V'_{mp} + a^T R_a I'_{mp} \quad (28)$$

$$I_{pv} = I'_{mp} \quad (29)$$

از دستگاهی مشکل از رابطه های (۶)، (۷)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۷) تا (۲۹) کلیه متغیرها مشخص می شود. صحبت کردن در مورد حداکثر کردن بازده، رابطه (۳۰) و شکلهای (۲۴)، به سادگی موارد پیش نیست، با این حال آنچه مسلم است با حداکثر کردن سرعت، بازده نسبت به ترمینالهای ژنراتور معادل هم حداکثر خواهد شد.

$$R = \frac{\omega T_p}{V_{pv} I_{pv}} = \frac{0/001\omega^{1/8}}{\omega(0/5 + 0/004\omega + 0/001\omega^{1/8}) + a^T R_a I_{pv}^2} \quad (30)$$

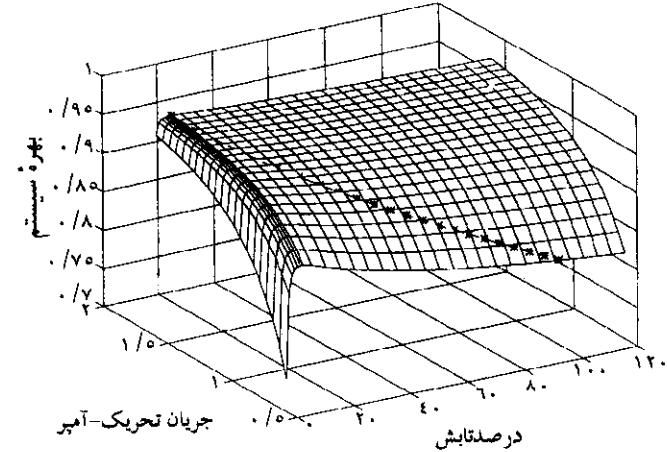

شکل ۲۱ - بهره سیستم در موتور تحریک جداگانه همراه با مرب  
مبدل های افزاینده و کاهنده :-


ب) ضریب کار مبدل ثابت و بهره برداری بهینه با تنظیم  
جریان تحریک  
با مشخص بودن  $K$  و در نتیجه  $a$  از رابطه های (۶)، (۷)، (۱۱) و (۱۲) می توان رابطه (۲۷) را به دست آورد که طرف چپ آن تابعی اکیداً صعودی از سرعت است. لذا برای بهره برداری بهینه باید طرف راست را که با توان خروجی شکل (۲۳) قابل نمایش است حداکثر کرد. شکل (۲۳) این مفهوم را می رساند که  $a^T R_a$  مقاومت آرمیچر است که از طرف موتور به طرف ژنراتور ارجاع و به طور مجازی جزو مقاومت داخلی ژنراتور حساب شود. به این ترتیب در اینجا نیز بهره برداری بهینه به معنای کشیدن توان حداکثر از ژنراتور معادل است که تنها مقاومت داخلی آن نسبت به ژنراتور اصلی به اندازه

## ۸- نتایج


- ۱) در موتورهای تحریک جداگانه با تحریک ثابت، شنت و سری اگر بهره‌برداری بیشتر (سرعت و پمپاژ آب بیشتر) با تنظیم ضریب کار مبدل صورت گیرد، دو مفهوم بهره‌برداری جداکثر و کشیدن جداکثر توان از ژنراتور  $PV$  معادل خواهد شد. اضافه براین در موتورهای شنت و سری و در بیشتر حالات موتور تحریک جداگانه با تحریک ثابت با کشیدن توان جداکثر از ژنراتور  $PV$  بازده سیستم نسبت به ترمینالهای ژنراتور نیز جداکثر می‌شود. برای بالا بردن بازده در مورد آخر بایستی تا می‌توان تحریک را افزایش داد.
- ۲) در بهره‌برداری جداکثر در موتورهای تحریک جداگانه با تحریک ثابت، شنت و سری متغیرهای موتور مستقل از مبدل و ضریب کار آن عمل می‌کنند. نوع مبدل تنها عملکرد سیستم را به سطوح تابش خاصی محدود می‌کند و ضریب کار در اینجا نه یک متغیر مستقل بلکه متغیری وابسته است.
- ۳) برای بهره‌برداری جداکثر، بهترین انتخاب در بین مبدل‌ها مبدل کاک است که به تنهایی تمام سطوح تابش را پوشش می‌دهد. دو مبدل دیگر تنها در قسمتی خاص عمل می‌کنند که مرز مشترکشان در تلاقی مشخصه  $V-I$  موتور-پمپ با منحنی توان جداکثر ژنراتور قرار دارد. درموتور تحریک جداگانه می‌توان این مرز را جایه‌جا کرد. در جریان تحریک کوچک مرز در سطوح تابش بالا قرار دارد که با افزایش تحریک به سطوح تابش پایینتر انتقال می‌یابد.
- ۴) در موتور تحریک جداگانه با ضریب کار ثابت مقاومت استاتور ارجاع شده به طرف ژنراتور باعث انحراف بهره‌برداری بهینه از کشیدن توان جداکثر ژنراتور است. اما می‌توان ژنراتور  $PV$  معادلی که نسبت به ژنراتور اصلی تنها مقاومت داخلی آن به اندازه  $a^2 R_a$  اضافه شده است در نظر گرفت که با کشیدن توان جداکثر از این ژنراتور بهره‌برداری بهینه حاصل می‌شود. به علاوه، بازده سیستم نسبت به ترمینالهای این ژنراتور معادل نیز جداکثر خواهد بود.

## مراجع


1. Zinger, Z., and Braunstein, A., "Dynamic Matching of a Solar-Electrical (Photovoltaic) System: an Estimation of the Minimum Requirements on the Matching System," *IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems*, Vol. PAS-100, NO. 3, pp.

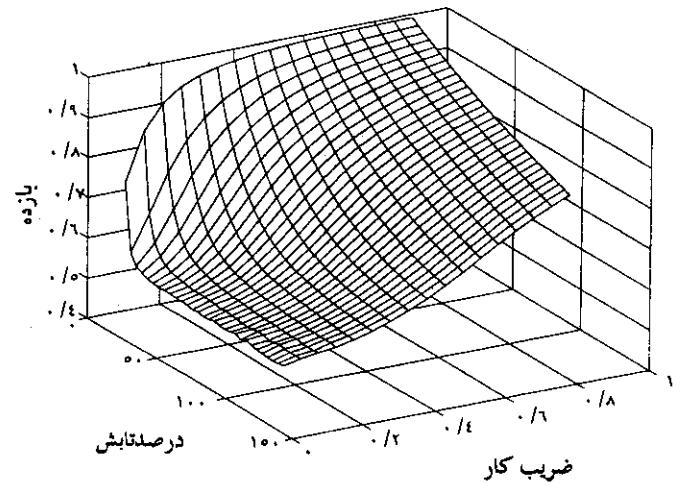

شکل ۲۴-۲۴-الف بازده سیستم در مبدل افزایشی

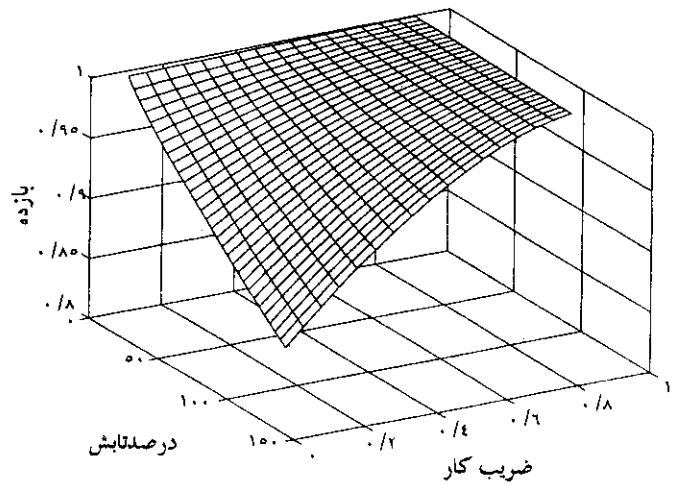

شکل ۲۴-۲۴-ب بازده سیستم در مبدل کاهنده

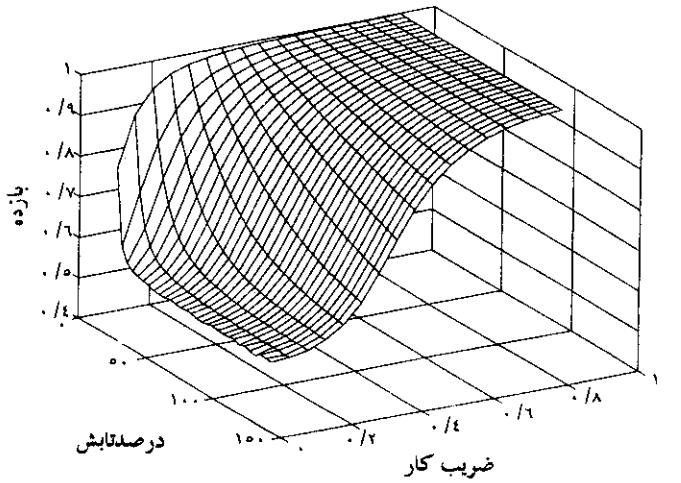

شکل ۲۴-۲۴-پ بازده سیستم در مبدل کاک

- 1189-1192, March 1981.
2. Appelbaum, J., "Starting and Steady - State Characteristics of Motors Powered by Solar Cell Generators," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-1, No.1, pp. 17-25 March 1986.
  3. Saied, M. M., "Matching of DC Motors to Photovoltaic Generators for Maximum Daily Gross Mechanical Energy," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 3, No. 3, pp. 465-472, September. 1988.
  4. Appelbaum, J., "The Operation of Loads Powered by Separate Sources or by a Common Source of Solar Cells," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-4, No. 3, pp. 351-357 September, 1989.
  5. Appelbaum, J., and Sarma, M.S., "The Operation of Permanent Magenet DC Motors Powered by a Common Source of Solar Cells," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. EC-4, No. 4, pp. 635-642, December 1989.
  6. Alghuwainem, S. M., "Steady-State Performance of DC Motors Supplied from Photovoltaic Generators with Step-up Converter," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 7, No. 2, pp. 267-272, June 1992.
  7. Alghuwainem, S. M., "Matching of a DC Motor to a Photovoltaic Generator Using a Step-up Converter with a Current-Locked Loop," *IEEE Transaction on Energy Conversion*, Vol. 9, No. 1, pp. 192-197, March 1994.
  ۸. فرهمند، ف.، نیک خواجه‌ئی، ح.و سقاییان نژاد، س.م.. "پیش‌بینی مشخصه‌های عملکرد حالت دائمی درایو موتور DC تغذیه شده از ژنراتور فتوولتایی،" مجموعه مقالات قدرت سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ۷۴، ص ۴۲-۳۷
  9. Shokrolla, S. S., Twieg, N. T., and Sharaf, A.M., "A Photovoltaic Powered Separately Excited DC Motor Drive for Rural/Desert Pump Irrigation." *IEE Sixth International Conference on Electrical Machines and Drives*, pp. 406-411 September, 1993.
  10. Green, M. A., *Solar Cells Operating Principles: Technology and System Application*, Prentice-Hall, 1982.
  11. Hu, C., and White, R. M., *Solar Cells From Basic to Advanced Systems*, Mc Graw-Hill, 1983.